



INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OPRAWY
OŚWIETLENIOWEJ

INV320-...-SF



Przed instalacją należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OGÓLNE	3
2.	DANE TECHNICZNE.....	3
3.	BUDOWA	4
4.	CZYNNOŚCI WSTĘPNE.....	5
5.	MONTAŻ.....	5
6.	PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	5
7.	WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	5
8.	KONSERWACJA I SERWISOWANIE.....	7
9.	CZĘŚCI WYMIENNE.....	7
10.	NAPRAWA.....	7
11.	WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA.....	7
12.	TRANSPORT ORAZ WARUNKI PRZECHOWYWANIA	7
13.	UTYLIZACJA SPRZĘTU.....	8
14.	GWARANCJA.....	8

1. INFORMACJE OGÓLNE


Pyłoszczelna i wodoodporna oprawa do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Przeznaczona do stosowania w tunelach i przejściach podziemnych oraz wszelkich miejscach narażonych na akty wandalizmu.

I	N	V	3	2	0		3	5	E		11	P	C	I	NIRO	PC		SF
grupa group	typ type	ilość lamp lamps quantity	moc lamp lamps watt.	napiecie zasilania / voltage częstość / frequency	typ statcznika / ballast type	okablowanie cross wiring	wpusy kablowe cable entries	materiał o budowy housing material	materiał klosza / diffuser material	wersja awaryjna emergency version	wersja wpuszczana recessed version	A3	RC					
		1	18			20												
		2	36			22												
			58			30												
			14			33												
			24															
			28															
			35															
			49															
			54															
			80															

2. DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Typ oprawki	Typ źródła światła	Moc źródła	Napięcie	IP	Klasa ochr.	Współczynnik mocy	Temperatura otoczenia
INV320-114-...-SF	G5	T5	1x14W	230V 0/50/60Hz	65	II	≥0,95	-25 do +50°C
INV320-214-...-SF			2x14W					
INV320-118-...-SF	G13	T8	1x18W					
INV320-218-...-SF			2x18W					
INV320-124-...-SF	G5	T5	1x24W					
INV320-224-...-SF			2x24W					
INV320-128-...-SF			1x28W					
INV320-228-...-SF			2x28W					
INV320-135-...-SF			1x35W					
INV320-235-...-SF			2x35W					

Typ oprawy	Typ oprawki	Typ źródła światła	Moc źródła	Napięcie	IP	Klasa ochr.	Współczynnik mocy	Temperatura otoczenia
INV320-136-...-SF	G13	T8	1x36W	230V 0/50/60Hz	65	II	≥0,95	-25 do +50°C
INV320-236-...-SF			2x36W					
INV320-149-...-SF	G5	T5	1x49W					
INV320-249-...-SF			2x49W					
INV320-154-...-SF			1x54W					
INV320-254-...-SF			2x54W					
INV320-158-...-SF	G13	T8	1x58W					
INV320-258-...-SF			2x58W					
INV320-180-...-SF	G5	T5	1x80W					
INV320-280-...-SF			2x80W					

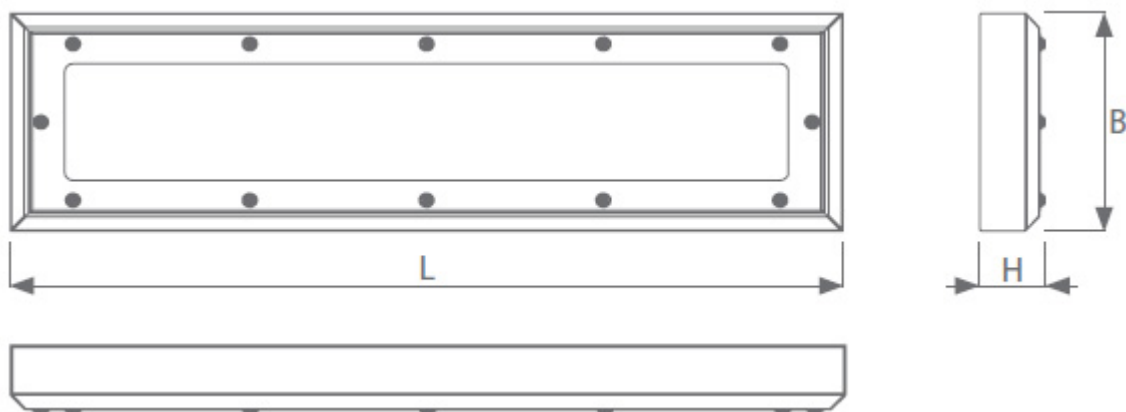

Typ oprawy	L	B	H
INV320-...-SF – 18/14/24	760	280	110
INV320-...-SF – 36/28/54	1370		
INV320-...-SF – 58/35/49/80	1670		

3. BUDOWA


Korpus został wykonany z blachy nierdzewnej malowanej proszkowo. Klosz został wykonany z poliwęglanu. Płyta montażowa została wykonana z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo.

4. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


- Przed rozpoczęciem instalacji oprawy oświetleniowej należy zapoznać się dokładnie ze wszystkimi informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji użytkownika,
- Należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa,
- Nieprzestrzeganie zasad dotyczących montażu oraz użytkowania może doprowadzić do powstania obrażeń ciała lub strat materialnych. Firma ATM Lighting sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w tego typu przypadkach,
- Nieprzestrzeganie zaleceń znajdujących się w niniejszej instrukcji powoduje utratę gwarancji producenta.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

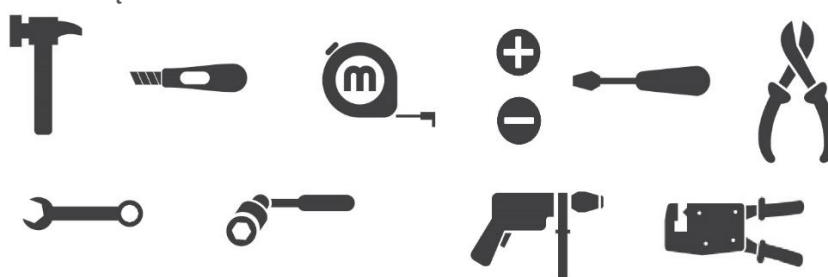

5. MONTAŻ

Oprawa przeznaczona jest do mocowania w ścianie. Do oprawy dołączone są 4 uszczelki gumowe i 4 podkładki metalowe. Należy je użyć do montażu oprawy, tak jak na poniższym rysunku. Producent nie dostarcza kołków do montażu oprawy. Oprawę należy mocować za pomocą kołków o średnicy min. Ø8mm na niegwintowanej części. Całość należy skręcić zgodnie z rysunkiem poniżej:

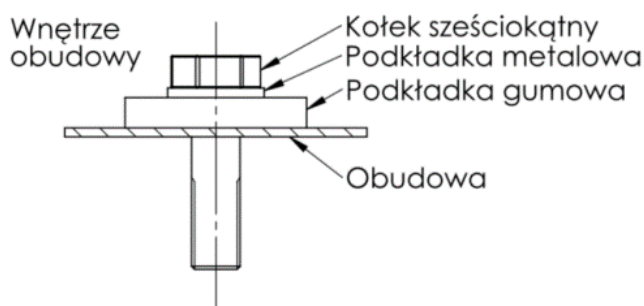


6. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

W celu podłączenia zasilania należy:

- wprowadzić przewód zasilający do oprawy,
- starannie odizolować żyły przewodu (8-10mm), a następnie wprowadzić go do terminali wtyku zgodnie z oznaczeniem wewnątrz oprawy,
- wtyk połączyć z gniazdem, następnie skręcić odciążkę blokującą uniemożliwiając przypadkowe wysunięcie się przewodu,

- dokładnie zacisnąć przewód zasilający w dławnicy przy pomocy 2 kluczy (w przypadku wersji wyposażonej w dławnicę),
- dokładnie zacisnąć przewód zasilający w wtyku RST przy pomocy 2 kluczy (w przypadku wersji wyposażonej gniazdo i wtyk RST),

Schemat podłączenia zasilania:

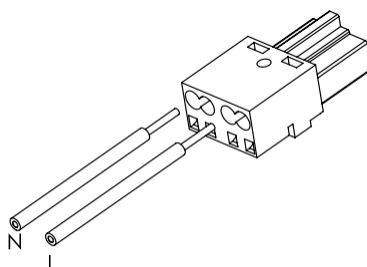

Uwagi:

- Przy zastosowaniu gumowych przepustów kablowych, aby wprowadzić przewód zasilający do oprawy należy starannie wykonać otwór w przepuście. Średnica otworu musi zapewniać ściśle dopasowanie membrany przepustu do przewodu zasilającego.
- Używać jednego klucza do zaciskania nakrętki uszczelniającej dławnicę zabezpieczając jednocześnie drugim kluczem korpus dławnicy przed obracaniem.
- Niezastosowanie się do powyższej uwagi może spowodować uszkodzenie uszczelniaczy, skutkując tym samym obniżeniem stopnia szczelności.

7. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Każda oprawa oświetleniowa posiada tabliczkę znamionową z danymi technicznymi. Każda oprawa oświetleniowa posiada instrukcję obsługi i eksploatacji, którą należy przechowywać do końca okresu użytkowania oprawy.
- Oprawy są przystosowane jedynie do instalacji stałych.
- Praca oprawy poza wyznaczonym zakresem temperatur pracy jest niedopuszczalne i doprowadzi do szybszego zużycia i/lub jej uszkodzenia. Jednocześnie powoduje utratę gwarancji producenta.
- Każda oprawa musi mieć tabliczkę ostrzegawczą o treści: „NIE OTWIERAĆ POD NAPIĘCIEM”.
- Jako przewody zasilające należy stosować przewody 2 żyłowe o maksymalnej średnicy zewnętrznej 6-12mm.
- Należy stosować żyły zasilające o przekroju 0,5-1,8mm².
- Maksymalne obciążenie przewodów przelotowych I=16A
- Klosz został wykonany z poliwęglanu, dlatego nie powinien być wystawiany na działanie substancji chemicznych mogących go uszkodzić, a w szczególności: olej, aceton, chlor, etyl, eter, rozpuszczalniki. W przypadku braku pewności co do substancji występujących w miejscu pracy oprawy, które mogą prowadzić do uszkodzenia któregoś z elementów, należy podjąć działania ustalające.

8. KONSERWACJA I SERWISOWANIE

PRZEGLĄDY: co najmniej raz w miesiącu należy dokonać przeglądu oprawy bez jej otwierania. Należy sprawdzić stan przewodów zasilających (uszkodzenia izolacji, pęknięcia, nadpalenia itd.). Przewody nie mogą być załamywane na kąty ostre. Należy dokonać oględzin części zewnętrznych. Nie mogą występować żadne pęknięcia, ani ślady korozji. Śruby montażowe muszą być napięte. Należy sprawdzić czystość powierzchni zewnętrznych oprawy. Oprawa nie może być zanieczyszczona farbą czy zatłuszczona. Nie dopuszczać do gromadzenia się kurzu i pyłu na oprawie. Należy sprawdzić czytelność tabliczek znamionowych. Wszelkie napotkane nieprawidłowości należy niezwłocznie usunąć.

KONSERWACJA I SERWISOWANIE: należy wykonywać przynajmniej raz w roku. Serwisowanie i konserwację należy przeprowadzić przy odłączonym zasilaniu. Najpierw należy dokonać oględzin. Po otwarciu oprawy należy sprawdzić stan powłoki ochronnej części metalowych, stan wewnętrznych przewodów połączeniowych oraz ich zamocowanie, stan elementów izolacyjnych, złączek, dławnic oraz uszczelek. Należy oczyścić oznaczenia oraz tabliczki znamionowe. Wszelkie napotkane nieprawidłowości należy niezwłocznie usunąć.

WERYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH: przynajmniej raz na dwa lata. Należy odłączyć zasilanie od oprawy. Weryfikacji należy dokonać poza strefą zagrożoną. Oprócz badań przeprowadzonych podczas przeglądów i konserwacji należy wykonać także badania elektryczne: pomiar prądu pobieranego przez oprawę, pomiar stanu izolacji, pomiar skuteczności połączenia ochronnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan części izolacyjnych. Nie powinno być na nich śladów pęknięć oraz nadpaleń.

CZYSZCZENIE: nie dopuszczać do gromadzenia się kurzu i pyłu na oprawie. Czyszczenie opraw należy przeprowadzić przy użyciu sprężonego powietrza oraz miękkiej szmatki lub miękkiej szczotki. W razie konieczności użyć wody lub/ oraz neutralnego detergentu, jednakże nie należy stosować środków chemicznych, mogących uszkodzić jakkolwiek część oprawy.

9. CZĘŚCI WYMIENNE

Wszystkie części wymienne muszą być zamawiane u producenta oprawy oświetleniowej.

10. NAPRAWA

Wszelkie naprawy mogą być dokonywane jedynie przez producenta lub autoryzowany warsztat serwisowy.

11. WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

Może być dokonywana jedynie przez specjalnie wyszkolony personel, przy użyciu oryginalnych komponentów dostarczonych przez firmę ATM Lighting sp. z o.o.

12. TRANSPORT ORAZ WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przewożenie opraw powinno odbywać się krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed silnymi wstrząsami.

Oprawy mogą być przechowywane jedynie w zadanych pomieszczeniach w temperaturze +5°C do +35°C i wilgotności mniejszej niż 75%. Pomieszczenia powinny być wolne od par i gazów powodujących korozję.

13. UTYLIZACJA SPRZĘTU

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oprawa oświetleniowa powinna zostać poddana recyklingowi. Nie można umieszczać jej razem z innymi odpadami, lecz należy przekazać ją firmie wyspecjalizowanej w utylizacji.

14. GWARANCJA

- Zabrania się używania uszkodzonej bądź niesprawnej oprawy. W celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości należy wykonywać kontrole instalacji.
- Wymagane jest odłączenie zasilania od oprawy przed wykonywaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych.
- Niedozwolone jest samodzielne dokonywanie zmian w konstrukcji oprawy. Wszelkie nieautoryzowane ingerencje mogą spowodować obniżenie funkcjonalności, lub uszkodzić urządzenie, a w szczególnych przypadkach mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Jednocześnie zwalnia to producenta z wszelkiej odpowiedzialności gwarancyjnej.
- Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie „Ogólne warunki gwarancji firmy ATM Lighting sp. z o.o.” dostępnym na stronie www.atmlighting.pl

DANE ADRESOWE:

ATM Lighting sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31 80-298 Gdańsk

tel: +48 58 347 51 07 fax: +48 58 347 51 08

office@atmlighting.pl